



CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT TRONG YHT3

Sau khi Kết nối với Loadcell, khi bật màn hình nên bộ chỉ thị hiển thị 0.00 . Nhấn và giữ phím [FUNC] và [CE], đầu cân sẽ vào Calibration và các chế độ như sau:

- Bước 1: khi màn hình hiển thị (d x) Nhấn phím (ZERO) Chọn bước nhảy tùy chọn
(với $x=1/2/5/10/20/50$), đã được cài đặt trong chương trình. Bấm phím [HOLD] để xác nhận.
- Bước 2: Màn hình hiển thị [dP X] đây là bước chọn DISPLAY hiển thị đằng sau dấu phẩy mức thấp tối đa từ 0 – 3. Bấm phím [HOLD] để xác nhận.
- Bước 3: Khi màn hình xuất hiện {FULL} nếu chọn mức tải cao nhất nhấn (TARE), để thay đổi giá trị tải nhấn [ZERO]. . Bấm phím [HOLD] để xác nhận.
- Bước 4: Cài đặt điểm 0
Nhấn phím [HOLD] khi các tín hiệu ổn định
[nOLOAD] đảm bảo không có tải trên mặt cân.
- Bước 5: Nhấn phím [HOLD] khi màn hình hiển thị
[AdLOAD] Đặt tải lên Nhấn phím [HOLD] Xong nhấn phím [TARE] để có lựa chọn vị trí của các chữ số trong 6 bit. Nhấn [ZERO] để lựa chọn các chữ số, giống như tải trọng có trên mặt bàn cân hiển tại, bấm [HOLD] khi các tín hiệu đã ổn định.
- Bước 6: Bước này màn hình hiển thị [bt *] là bước để đằng sau dấu phẩy như bước 2 để . Nhấn [ZERO] thay đổi .
- -Bước 7: Nhấn HOLD để xác nhận và thoát chế độ calib